


Общая информация	2
Конструкция	2
Монтаж	2
Эксплуатация	6
Приложение	7

Электро- механический подвижный верхний лист для герметизатора со складной рамой серии DSHRN

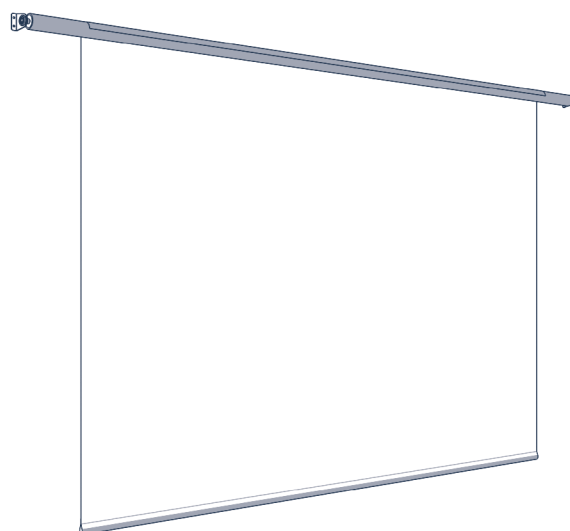


1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвижный верхний лист является опциональным оборудованием для складного герметизатора и предназначен для дополнительной герметизации проема при проведении погрузо-разгрузочных работ с пар-

ком автомобилей разной высоты. Данная конструкция предназначена только для герметизатора со складной рамой серии DSHRN.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1. Общий вид

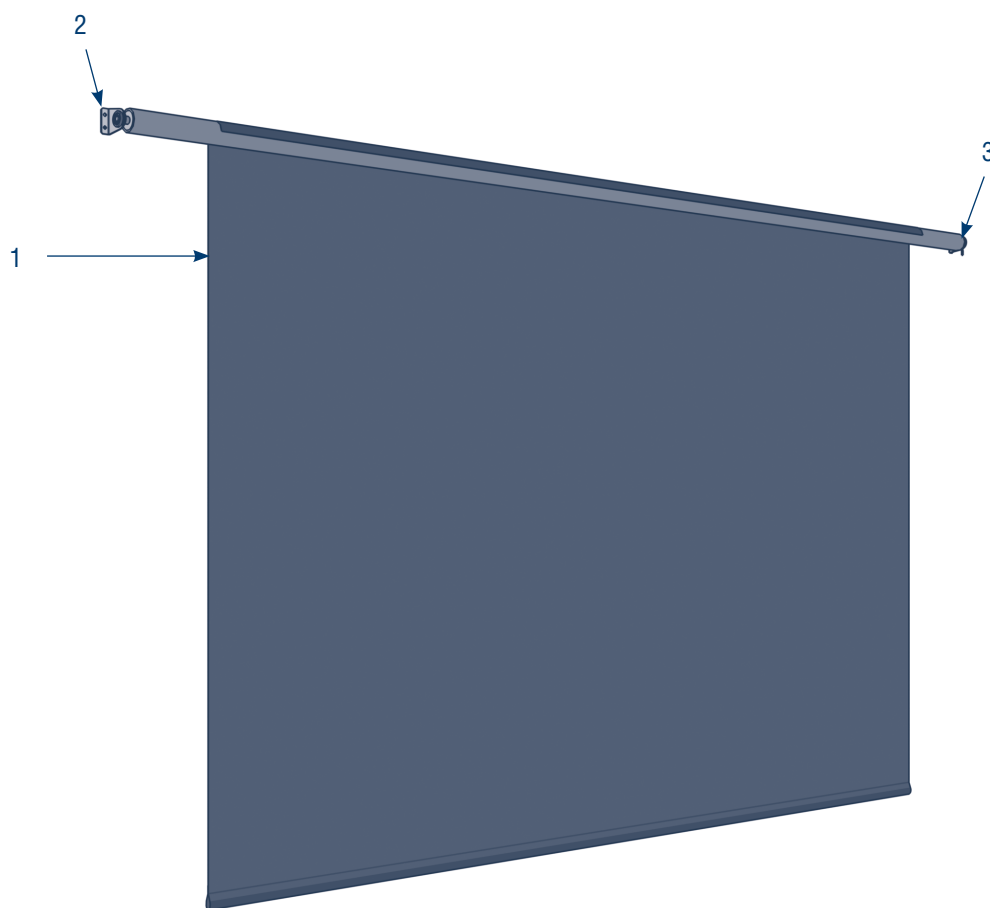

1. Вал с полотном в сборе

2. Кронштейны в сборе

3. Электропривод

3. МОНТАЖ

3.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Монтаж должны осуществлять бригады, прошедшие обучение в учебных центрах DoorHan и получившие соответствующие сертификаты.

Бригада должна быть обеспечена специальным монтажным инструментом.

Концерн DoorHan не осуществляет непосредственного контроля за монтажом, обслуживанием и эксплуатацией изделия и не несет ответственность за безопасность их установки и качество монтажа.

Содержание данной инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий концерну DoorHan.

Ответственность за качество монтажа несет организация, осуществляющая монтаж.

Концерн DoorHan оставляет за собой право на внесение изменений в данную инструкцию без уведомления заказчика.

По всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации, вы можете обратиться к вашему дилеру. Адрес и телефон дилера указаны в договоре.

3.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТЫ «НА ВЫСОТЕ»

К работам «на высоте» относятся работы, выполняемые на уровне 1,3 м и более от поверхности земли со стремянок, подмостей, площадок и другого вспомогательного оборудования. Состояние здоровья лиц, допускаемых к работам на высоте, должно отвечать соответствующим медицинским требованиям.

При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом. В случае, когда нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции. Выполнение работ в данном случае производится двумя монтажниками.

Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части ЗАПРЕЩЕНО!

Приспособления и инструменты должны быть закреплены во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части. Подача наверх элементов конструкции, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться следующим образом: стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

3.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оков-

ки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от ее верхнего конца;
- работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- стоять под лестницей, на которой производится работа;
- класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

3.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом допускается квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение, инструктаж на рабочем месте по электробезопасности. При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающим при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электротоком. Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках, должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке.












Перед началом работы следует:

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;
- убедиться в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличии защитных кожухов и их исправности;
- убедиться в исправности цепи заземления между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки;
- проверить четкость работы выключателя;
- проверить работу электроинструмента на холостом ходу.

При работе применять только исправный инструмент, проверенный и опломбированный. При производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы на-весами.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- держать инструмент за провод;
- удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего инструмента необходимо производить предназначенным для этого инструментом;
- включать электроинструмент в сеть с характеристиками, не соответствующими указанным в техническом паспорте;
- переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном электродвигателе;
- оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также инструмент с работающими электродвигателями;
- оставлять без присмотра электрифицированный инструмент во избежание пользования им посторонними лицами.

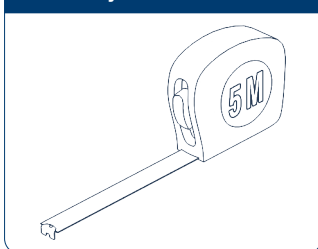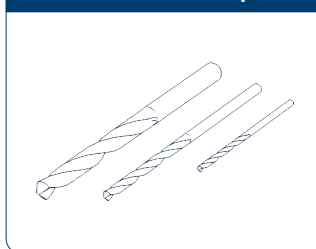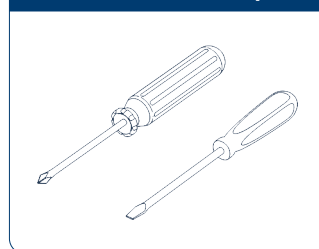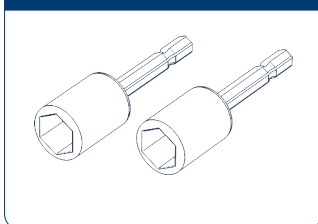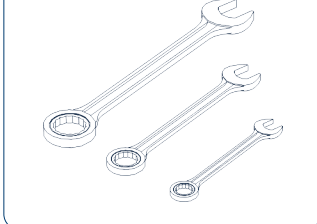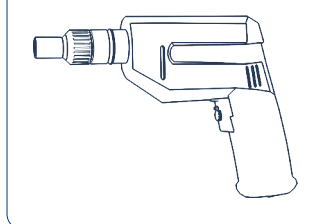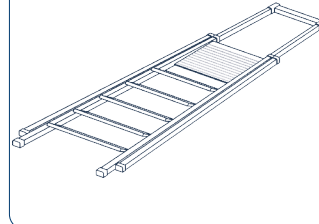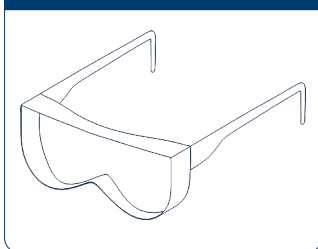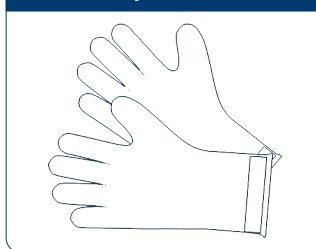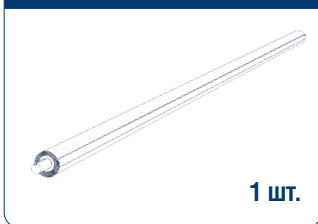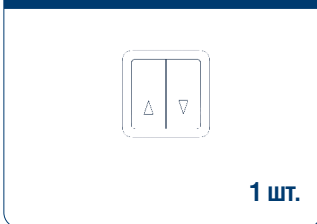3.5. ИНСТРУМЕНТЫ**Рис. 1. Рулетка****Рис. 2. Карандаш****Рис. 3. Комплект сверл****Рис. 4. Комплект отверток****Рис. 5. Комплект насадок шестигранных****Рис. 6. Ключи гаечные****Рис. 7. Шуруповерт****Рис. 8. Лестница-стремянка****Рис. 9. Очки защитные****Рис. 10. Каска****Рис. 11. Перчатки****3.6. КОМПЛЕКТАЦИЯ****Рис. 1. Вал с полотном и приводом****Рис. 2. Выключатель**

3.7. МОНТАЖ

Рис. 1

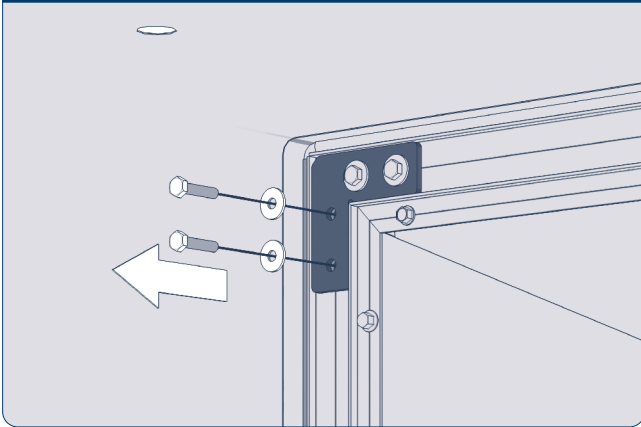


Рис. 2

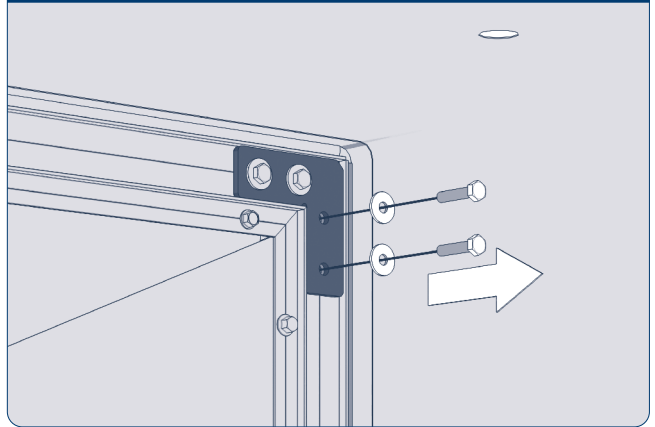


Рис. 3

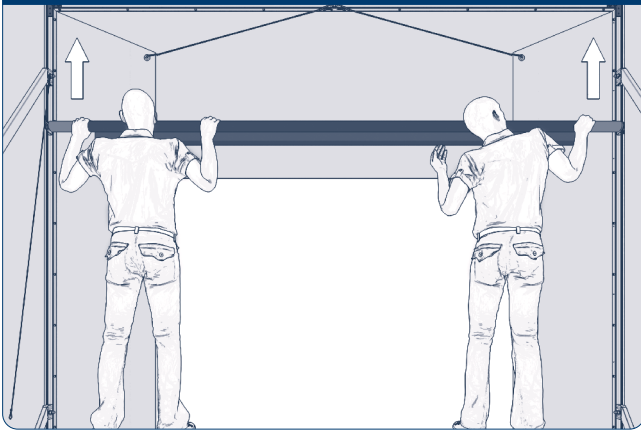


Рис. 4

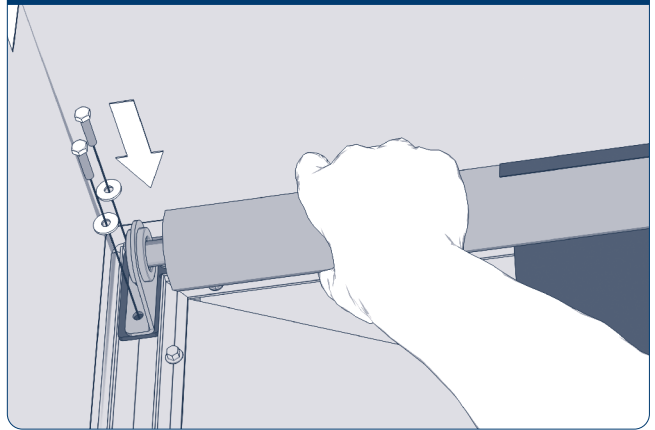


Рис. 5

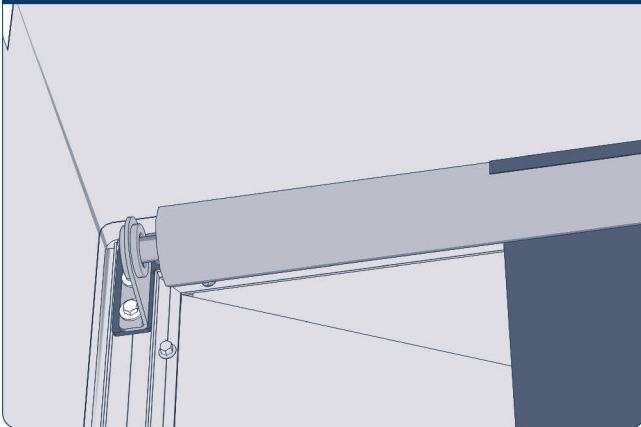


Рис. 6

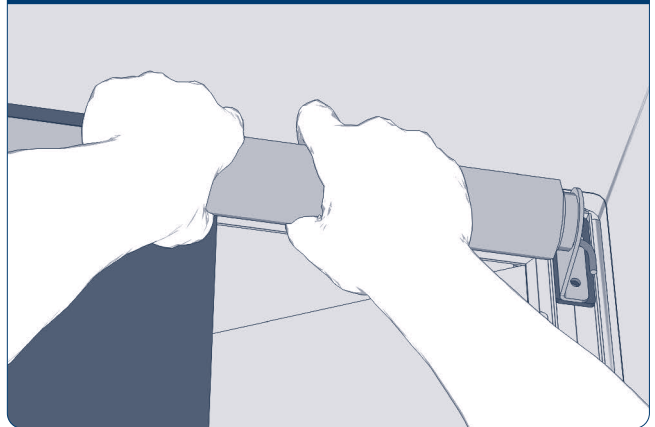


Рис. 7

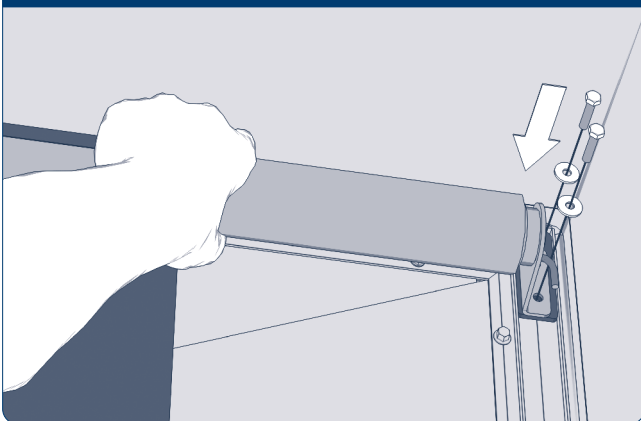


Рис. 8


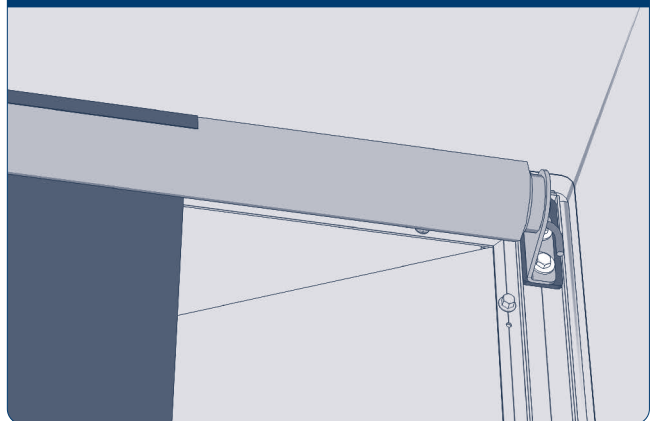


Рис. 9. Выключатель клавишный SWB

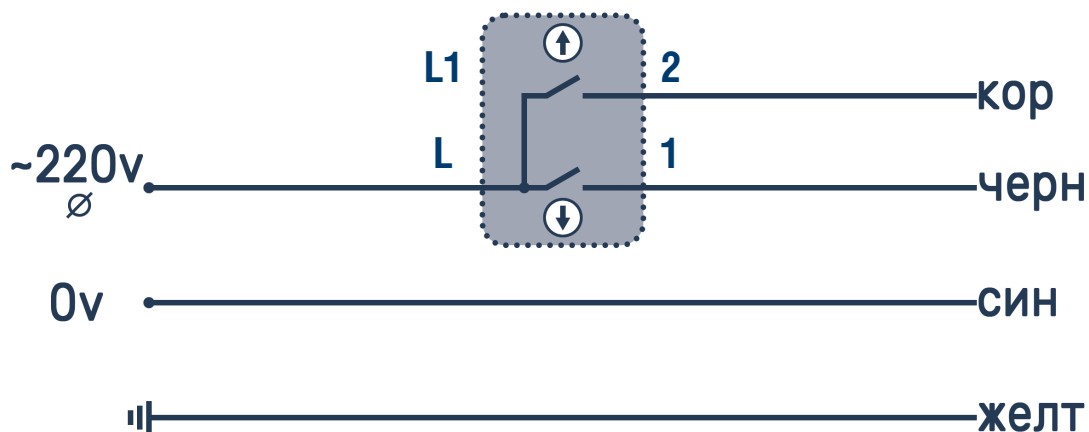

Установите пост управления электромеханическим подвижным листом на высоте 120–150 см от уровня пола в защищенном от осадков месте так, чтобы оператор всегда мог контролировать работу данного устройства.

При правом расположении привода:

- коричневый – открытие (подъем полотна вверх),
- черный – закрывание (опускание полотна вниз),
- синий – ноль,
- желто-зеленый – земля.

⚠ ВНИМАНИЕ!


В случае вращения привода не в ту сторону поменяйте местами подключение черного и коричневого проводов.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед началом эксплуатации осмотрите устройство, убедитесь, что оно надежно закреплено на герметизаторе.
2. Подгоните автомобиль вплотную к герметизатору.
3. После полной остановки автомобиля опускайте полотно верхнего подвижного листа до тех пор, пока оно не соприкоснется с кузовом. Для этого нажмите кнопку «ВНИЗ» и удерживайте ее до тех пор пока полотно не коснется кузова автомобиля.
4. После окончания работ поднимите полотно вверх. Для этого нажмите кнопку «ВВЕРХ».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Устройство верхнего подвижного листа

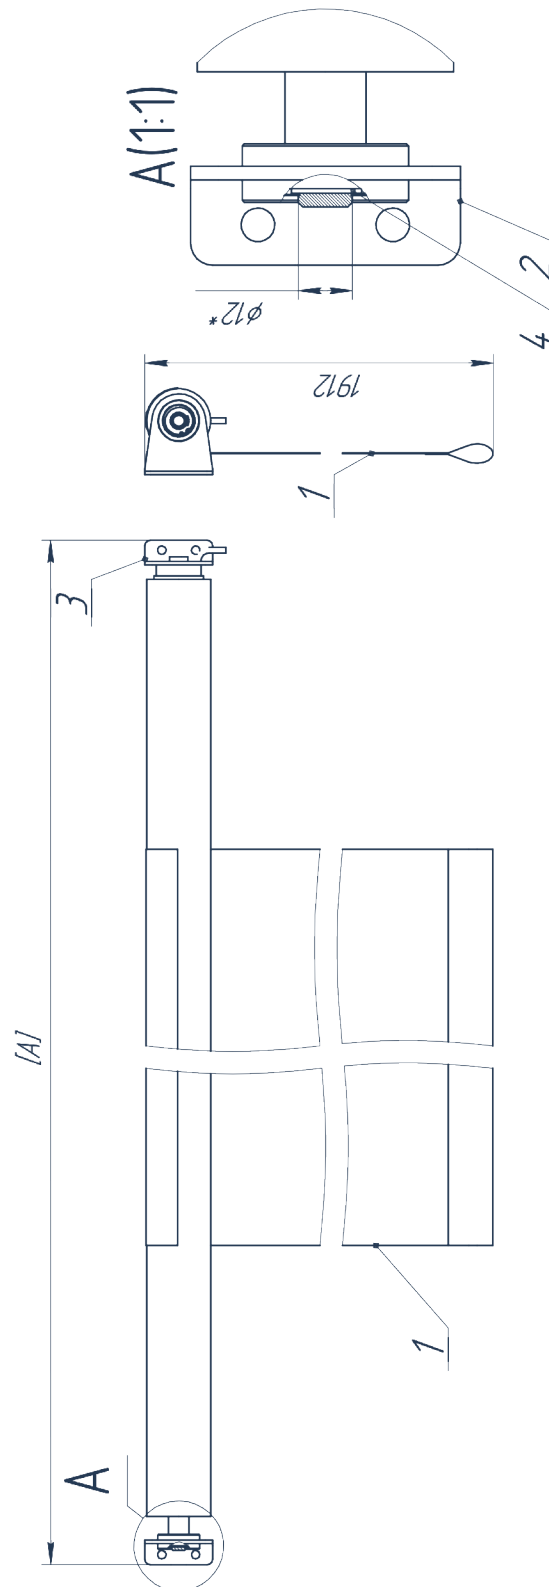

* Размер для справок

Таблица 1. Устройства верхнего подвижного листа в зависимости от ширины герметизатора

№	Наименование	Количество	Артикул устройства	Ширина, мм (А)	Масса, кг	Артикул полотна
1	Устройство подвижного верхнего листа для герметизатора занавесочного с электроприводом для герметизатора шириной 3 000 мм (ширина полотна 2 400 мм)	1	OE6	2 959	63,2	OE5.1200
2	Устройство подвижного верхнего листа для герметизатора занавесочного с электроприводом для герметизатора шириной 3 200 мм (ширина полотна 2 600 мм)	1	OE6-01	3 159	64,3	OE5.1200-01
3	Устройство подвижного верхнего листа для герметизатора занавесочного с электроприводом для герметизатора шириной 3 400 мм (ширина полотна 2 800 мм)	1	OE6-02	3 359	66,1	OE5.1200-02

Таблица 2. Комплектация устройства верхнего подвижного листа

№	Наименование	Количество	Артикул
1	Полотно в сборе, В = 2 924 мм	1	OE6.1
	Полотно в сборе, В = 3 124 мм	1	OE6.1-01
	Полотно в сборе, В = 3 324 мм	1	OE6.1-02
2	Кронштейн 72 × 60 × 27 с подшипником	1	OE6.2
3	Кронштейн 72 × 60 × 36	1	OE6.3
4	Кольцо стопорное/D = 12 мм/s = 1 мм/внешнее/ГОСТ 13942-86	1	DHM0338
5	Выключатель клавишный SWB для накладного монтажа (ROLLHAN)	1	SWB
6	Кабель/ПВС/3/1,5/без усиливающего троса 3 м. п.	1	RMK011
7	Комплект привода RS10/17, 10 Н·м	1	RS10/17KIT

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., г. Одинцово,
с. Акулово, ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru